

Kapitel	Utgåva nr	Sida	Giltig från datum	Dokument nr
9 KALIBRERINGSVERKSAMHET	11	1 (1)	240426	K9.3.1D
Avsnitt	Ansvarig för rutin		Sign	
Metod kalibrering opacimeter (diesel)	Kalibreringschef			

KALIBRERINGSUTRUSTNING

- 1) Referensfilter
- 2) Kalibreringsbevis: Dok. nr: K9.6.1D
- 3) Termometer
- 4) Kalibreringsinstruktioner/teknisk handbok för aktuellt kalibreringsobjekt.
(finns på vår server G:\Kvalitetshandbok\Kalibreringsinstruktioner)

KALIBRERING OPACIMETER:

1. Slå på opacimetern som automatiskt genomför uppvärmning.
2. Ställ in programmet för officiellt dieselavgastest.
3. Kontrollera mot ljus bakgrund att referensnormalens fönster är fritt från skada och rent.
4. Vid behov torka av referensfiltret med en mjuk/luddfri microfiberduk. Men observera objektets linser får ej rengöras innan kalibrering.
5. Placera referensnormal i facket närmast den optiska mottagaren i mätkammaren.
6. Läs av och protokollför mätvärden i dok. K9.6.1D i "Avläst värde före justering".
Om justering utförs skall ny kalibrering göras. Det är endast kunden som kan avgöra om justering skall utföras men kund skall informeras om värdena är utanför mätosäkerheten.
7. Protokollför värden i dok. K9.6.1D i kolumnen "Avläst värde efter justering".
8. Om rådata skrivits på annat dokument skall detta arkiveras tillsammans med kopia på kalibreringsbevis.